

Техническое описание, инструкция
по эксплуатации и паспорт.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
открытая

RZ 2-5000 12V 2x
SMD5060, 240LED



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Светодиодная лента RT 2-5000 оснащена яркими светодиодами SMD5060. В корпусе каждого светодиода установлено три светоизлучающих кристалла.
- 1.2. Эксклюзивная особенность серии – возможность изгибать ленту во всех направлениях. Такое свойство ленты делает её особенно удобной для применения на криволинейных поверхностях, например, при создании светящихся букв, подсветки витрин любой сложности, подсветки ниш со сложной геометрией и других нестандартных дизайнерских решений.
- 1.3. В основании ленты гибкая 2-х сторонняя печатная плата белого цвета, шириной 10 мм, с токоведущими дорожками из чистой меди.
- 1.4. При использовании светодиодной ленты экономия электроэнергии достигает до 90%, в сравнении с традиционными источниками света.
- 1.5. Скотч 3М на обратной стороне ленты позволяет легко производить монтаж на плоские и криволинейные однородные поверхности.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Для 1 м ленты	Для 5 м ленты
Напряжение питания	DC 12 В ± 5%	
Максимальная потребляемая мощность	11,5 Вт	57,5 Вт
Максимальный потребляемый ток	0,96 А	4,8 А
Количество светодиодов	48 шт.	240 шт.
Тип светодиодов	SMD5060	
Индекс цветопередачи, CRI (Ra)	≥ 80	
Световой поток	864-960 Лм	4320-4800 Лм
Угол освещения	120°	
Размеры ленты		5000x6,1x2,2 мм
Шаг резки		63 мм (1 сегмент 3 светодиода)
Класс пыле-влагозащиты		IP33
Допустимая температура окружающей среды		-20...+45 °C
Срок службы*		Более 50000 часов

*При соблюдении условий эксплуатации и допустимом снижении яркости не более 30% от первоначальной.


Доступные цвета ленты

Цвет свечения	Цветовая температура**	Цвет свечения	Длина волны
S-Cool – Супер холодный белый	15000–20000 K	Red - красный	625 нм
Cool – Холодный белый	8000–9000 K	Yellow - желтый	590 нм
White – Белый	5800–6500 K	Green - зелёный	525 нм
Day – Дневной белый	3800–4200 K	Blue - синий	470 нм
Warm – Теплый белый	2700–2900 K	Pink - розовый	-
S-Warm – Супер теплый белый	2200–2400 K	RGB - красный/синий/зеленый (управление контроллером)	

** Более точное значение определяется кодом BIN, указанным на упаковке. В одной партии ленты допускается несколько различных значений BIN.

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

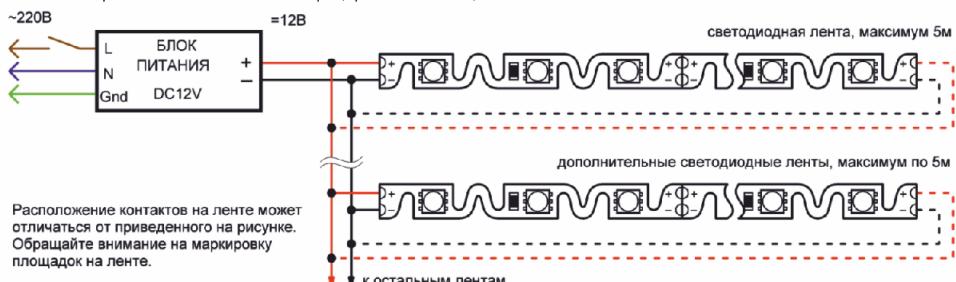

3.1. Подбор источника питания.

- Выбор источника питания осуществляется по двум основным параметрам ленты – выходному напряжению и общей потребляемой мощности.
- Выходное напряжение источника питания должно быть стабилизированным и соответствовать напряжению питания ленты.
- Блок питания должен иметь запас по мощности 15–20% от расчетного.

Пример. Необходимо подключить 5 м ленты. Напряжение питания ленты – 12 В, потребляемая мощность – 11,5 Вт/м. Общая потребляемая мощность ленты составит: $5 \text{ м} * 11,5 \text{ Вт/м} = 57,5 \text{ Вт}$. Добавляем запас по мощности: $57,5 \text{ Вт} + 20\% = 69 \text{ Вт}$. Подходят источники напряжения мощностью 69 Вт или выше, например, ARPV-GT12080A, JTS-75-12 или аналогичные.

3.2. Проверка ленты перед монтажом.

ВНИМАНИЕ! Проверьте ленту до начала монтажа! При утрате товарного вида лента возврату и обмену не подлежит.

- Извлеките катушку с лентой из упаковки, аккуратно размотайте ленту и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Убедитесь, что выходное напряжение и мощность источника питания соответствуют напряжению питания и мощности светодиодной ленты.

- Подключите ленту к выходу блока питания, соблюдая полярность.
- Включите питание на время не более 10 секунд. **Внимание!** Ввиду высокой мощности 57,5 Вт, лента очень быстро перегревается. Недопустимо длительное >10сек включение ленты без установки на алюминиевый профиль.
- Проверьте равномерность свечения светодиодов. Убедитесь, что все светодиоды светятся и оттенки свечения лент разных катушек совпадают.
- Отключите источник от сети после проверки.

3.3. Монтаж ленты.

ВНИМАНИЕ! Ввиду высокой мощности эксплуатация ленты допускается только при установке на алюминиевый профиль, соответствующий мощности ленты.

- Установите профиль для светодиодной ленты, обезжирьте его поверхность перед приклеиванием ленты. Адгезивные свойства клеящего слоя ленты напрямую зависят от чистоты поверхности профиля. Она должна быть гладкой, однородной, сухой и чистой.
- При установке на потолок или вертикальные поверхности, во избежание отклеивания ленты, рекомендуется наносить дополнительный слой клея.
- Снимите защитный слой с ленты и приклейте её на место.
- Подключите ленту согласно схеме, строго соблюдая полярность +/-.
- Для равномерного распределения яркости по всей длине, подавайте питание на ленту с обеих сторон.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации:

- Питание ленты должно осуществляться от стабилизированного источника постоянного напряжения.
- Лента предназначена для эксплуатации внутри помещений.
- Температура окружающей среды -20... +45 °C.
- Относительная влажность воздуха не более 80% при +25 °C.
- Отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).

4.2. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Последовательное соединение лент длиной более 5 м. Это приводит к значительным перепадам напряжения, неравномерному свечению, увеличению тока через токопроводящие дорожки, перегреву ленты и выходу её из строя.
- Монтаж ленты на нагревающиеся поверхности с температурой выше +40°C, а также эксплуатация при температуре окружающей среды выше +45°C и вблизи источников тепла: систем отопления, блоков питания, ламп, светильников.
- Механическое воздействие на светодиоды, нажатие или давление на их поверхность, а также протирка светодиодов. Эти действия нарушают структуру и приводят к выходу светодиодов из строя.
- Превышение указанного напряжения питания ленты. Питание повышенным напряжением приводит к перегреву ленты и выходу её из строя.
- Эксплуатация ленты без применения дополнительного теплоотвода (без установки на алюминиевый профиль).

4.3. Рекомендации и советы по применению:

- При подключении ленты общей длиной более 5 метров используйте параллельное соединение лент.
- Для более равномерного свечения подавайте питание на ленту с двух сторон.
- Проверьте полярность подключения, надежность и правильность соединений перед включением.
- При монтаже ленты на металлические и другие токопроводящие поверхности, чтобы не допустить короткое замыкание, изолируйте ленту от поверхности.
- Не подвергайте ленту и находящиеся на ней компоненты механическим нагрузкам. Не допускайте повреждения токопроводящих дорожек ленты. Минимальный радиус изгиба ленты 3 см.
- Избегайте попадания влаги и образования конденсата на ленте.
- Перед установкой лент проверьте визуально свечение и подберите BIN. При установке нескольких лент рядом друг с другом рекомендуется использовать ленты с одинаковым значением цветности BIN. Порядок проверки ленты перед монтажом приведен в разделе 3.2.
- Резать ленту можно в обозначенных местах, между площадками для пайки. Для резки используйте ножницы.
- Соединение отрезков ленты выполняйте при помощи пайки. Провода припаиваются к обозначенным контактным площадкам с маркировкой «+12 В», «-12 В». Время пайки не должно превышать 5 секунд при температуре жала паяльника не выше 280 °C.

4.4. Возможные неисправности и методы их устранения:

Неисправность	Причина неисправности	Метод устранения
Лента не светится	1. Нет контакта в соединениях. 2. Неправильная полярность подключения. 3. Не исправен блок питания.	1. Проверьте все подключения. 2. Подключите ленту, соблюдая полярность. 3. Замените блок питания.
Самопроизвольное периодическое включение и выключение.	1. Недостаточная мощность источника питания. 2. В нагрузке присутствует короткое замыкание (КЗ).	1. Уменьшите длину ленты, или замените источник на более мощный. 2. Внимательно проверьте всю цепь и устранимте КЗ.
Неравномерное или слабое свечение	1. Значительное падение напряжения на конце ленты при подключении с одной стороны. 2. Недостаточное сечение соединительного провода. 3. Длина последовательно соединенной ленты более 5 м.	1. Подайте питание на второй конец ленты 2. Рассчитайте требуемое сечение и замените провод. 3. Уменьшите длину последовательно соединенной ленты, соедините отрезки >5 м параллельно.